



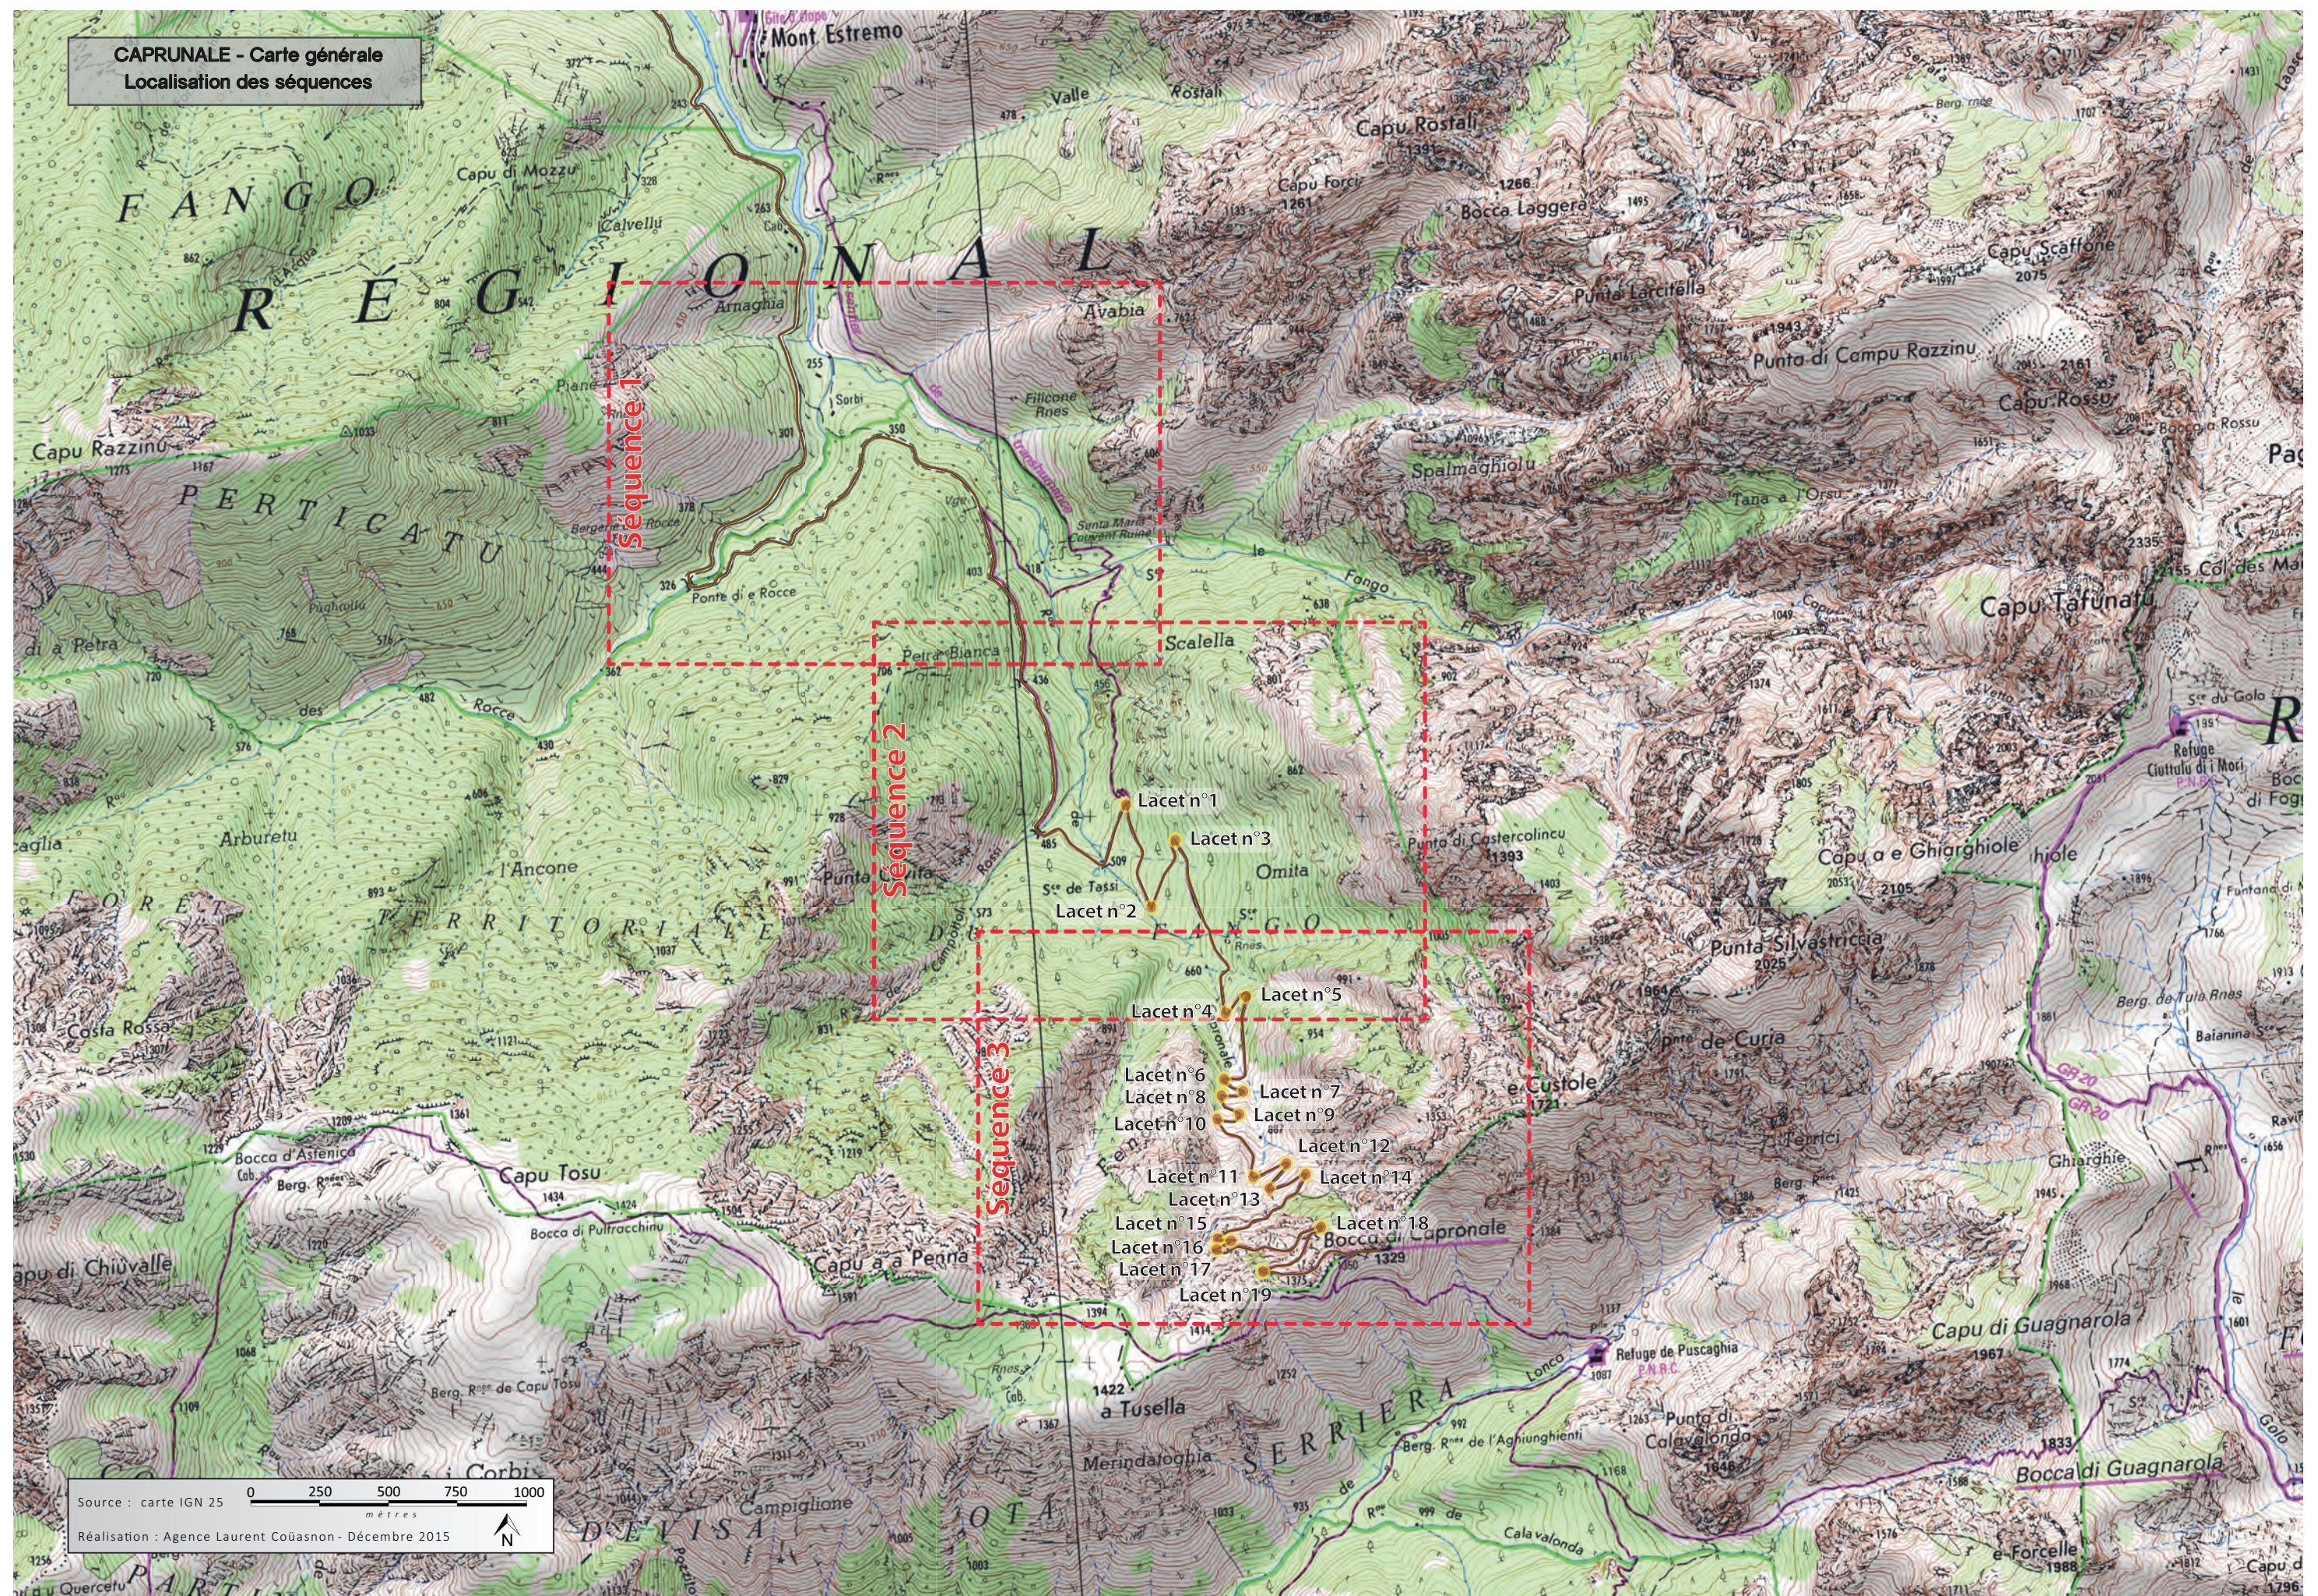


CAPRUNALE - séquence 1
Localisation des principaux ouvrages

- Fontaine ou Source
- Pont
- Fossé bordier
- Radier
- Aqueduc dalle ou Ponceau
- Mur de soutènement
- Passage sous la roche
- Empierrement sur la route
- Borne
- Élément bâti
- 95 Évènement ponctuel
- 44 Localisation prise de vues

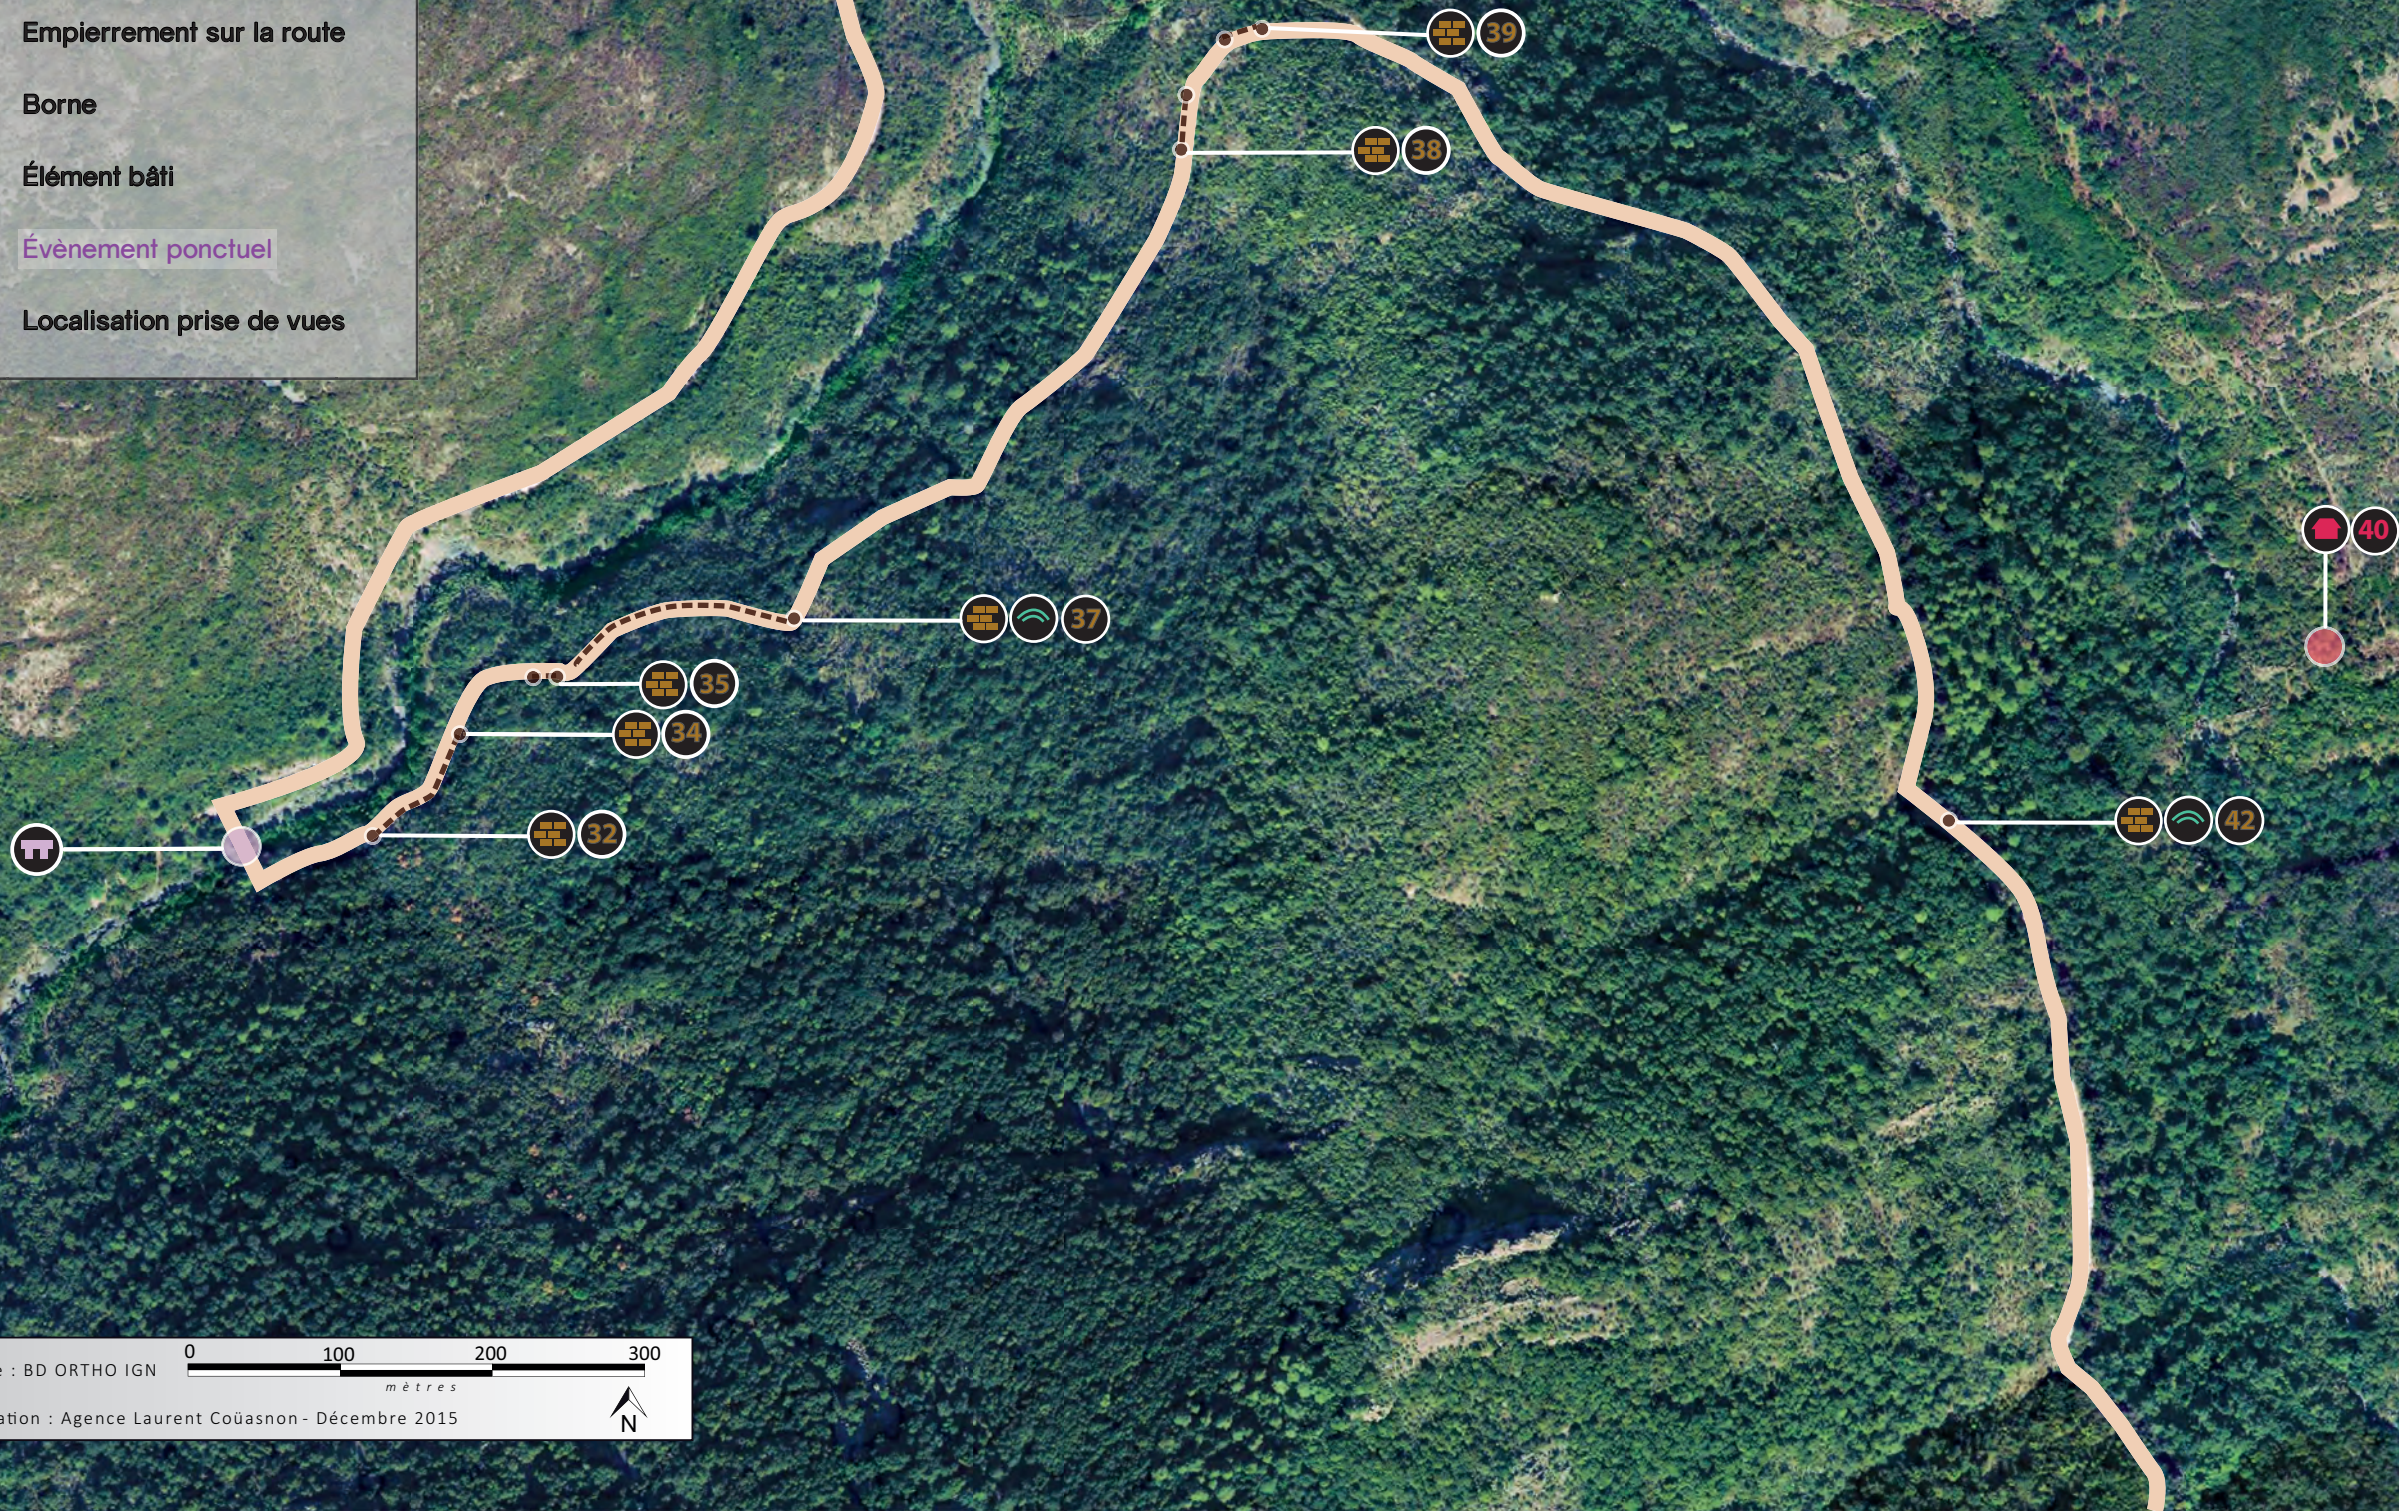


CAPRUNALE - séquence 2
Localisation des principaux ouvrages

- Fontaine ou Source
- Pont
- Fossé bordier
- Radier
- Aqueduc dalle ou Ponceau
- Mur de soutènement
- Passage sous la roche
- Empierrement sur la route
- Borne
- Élément bâti
- Évènement ponctuel
- Localisation prise de vues

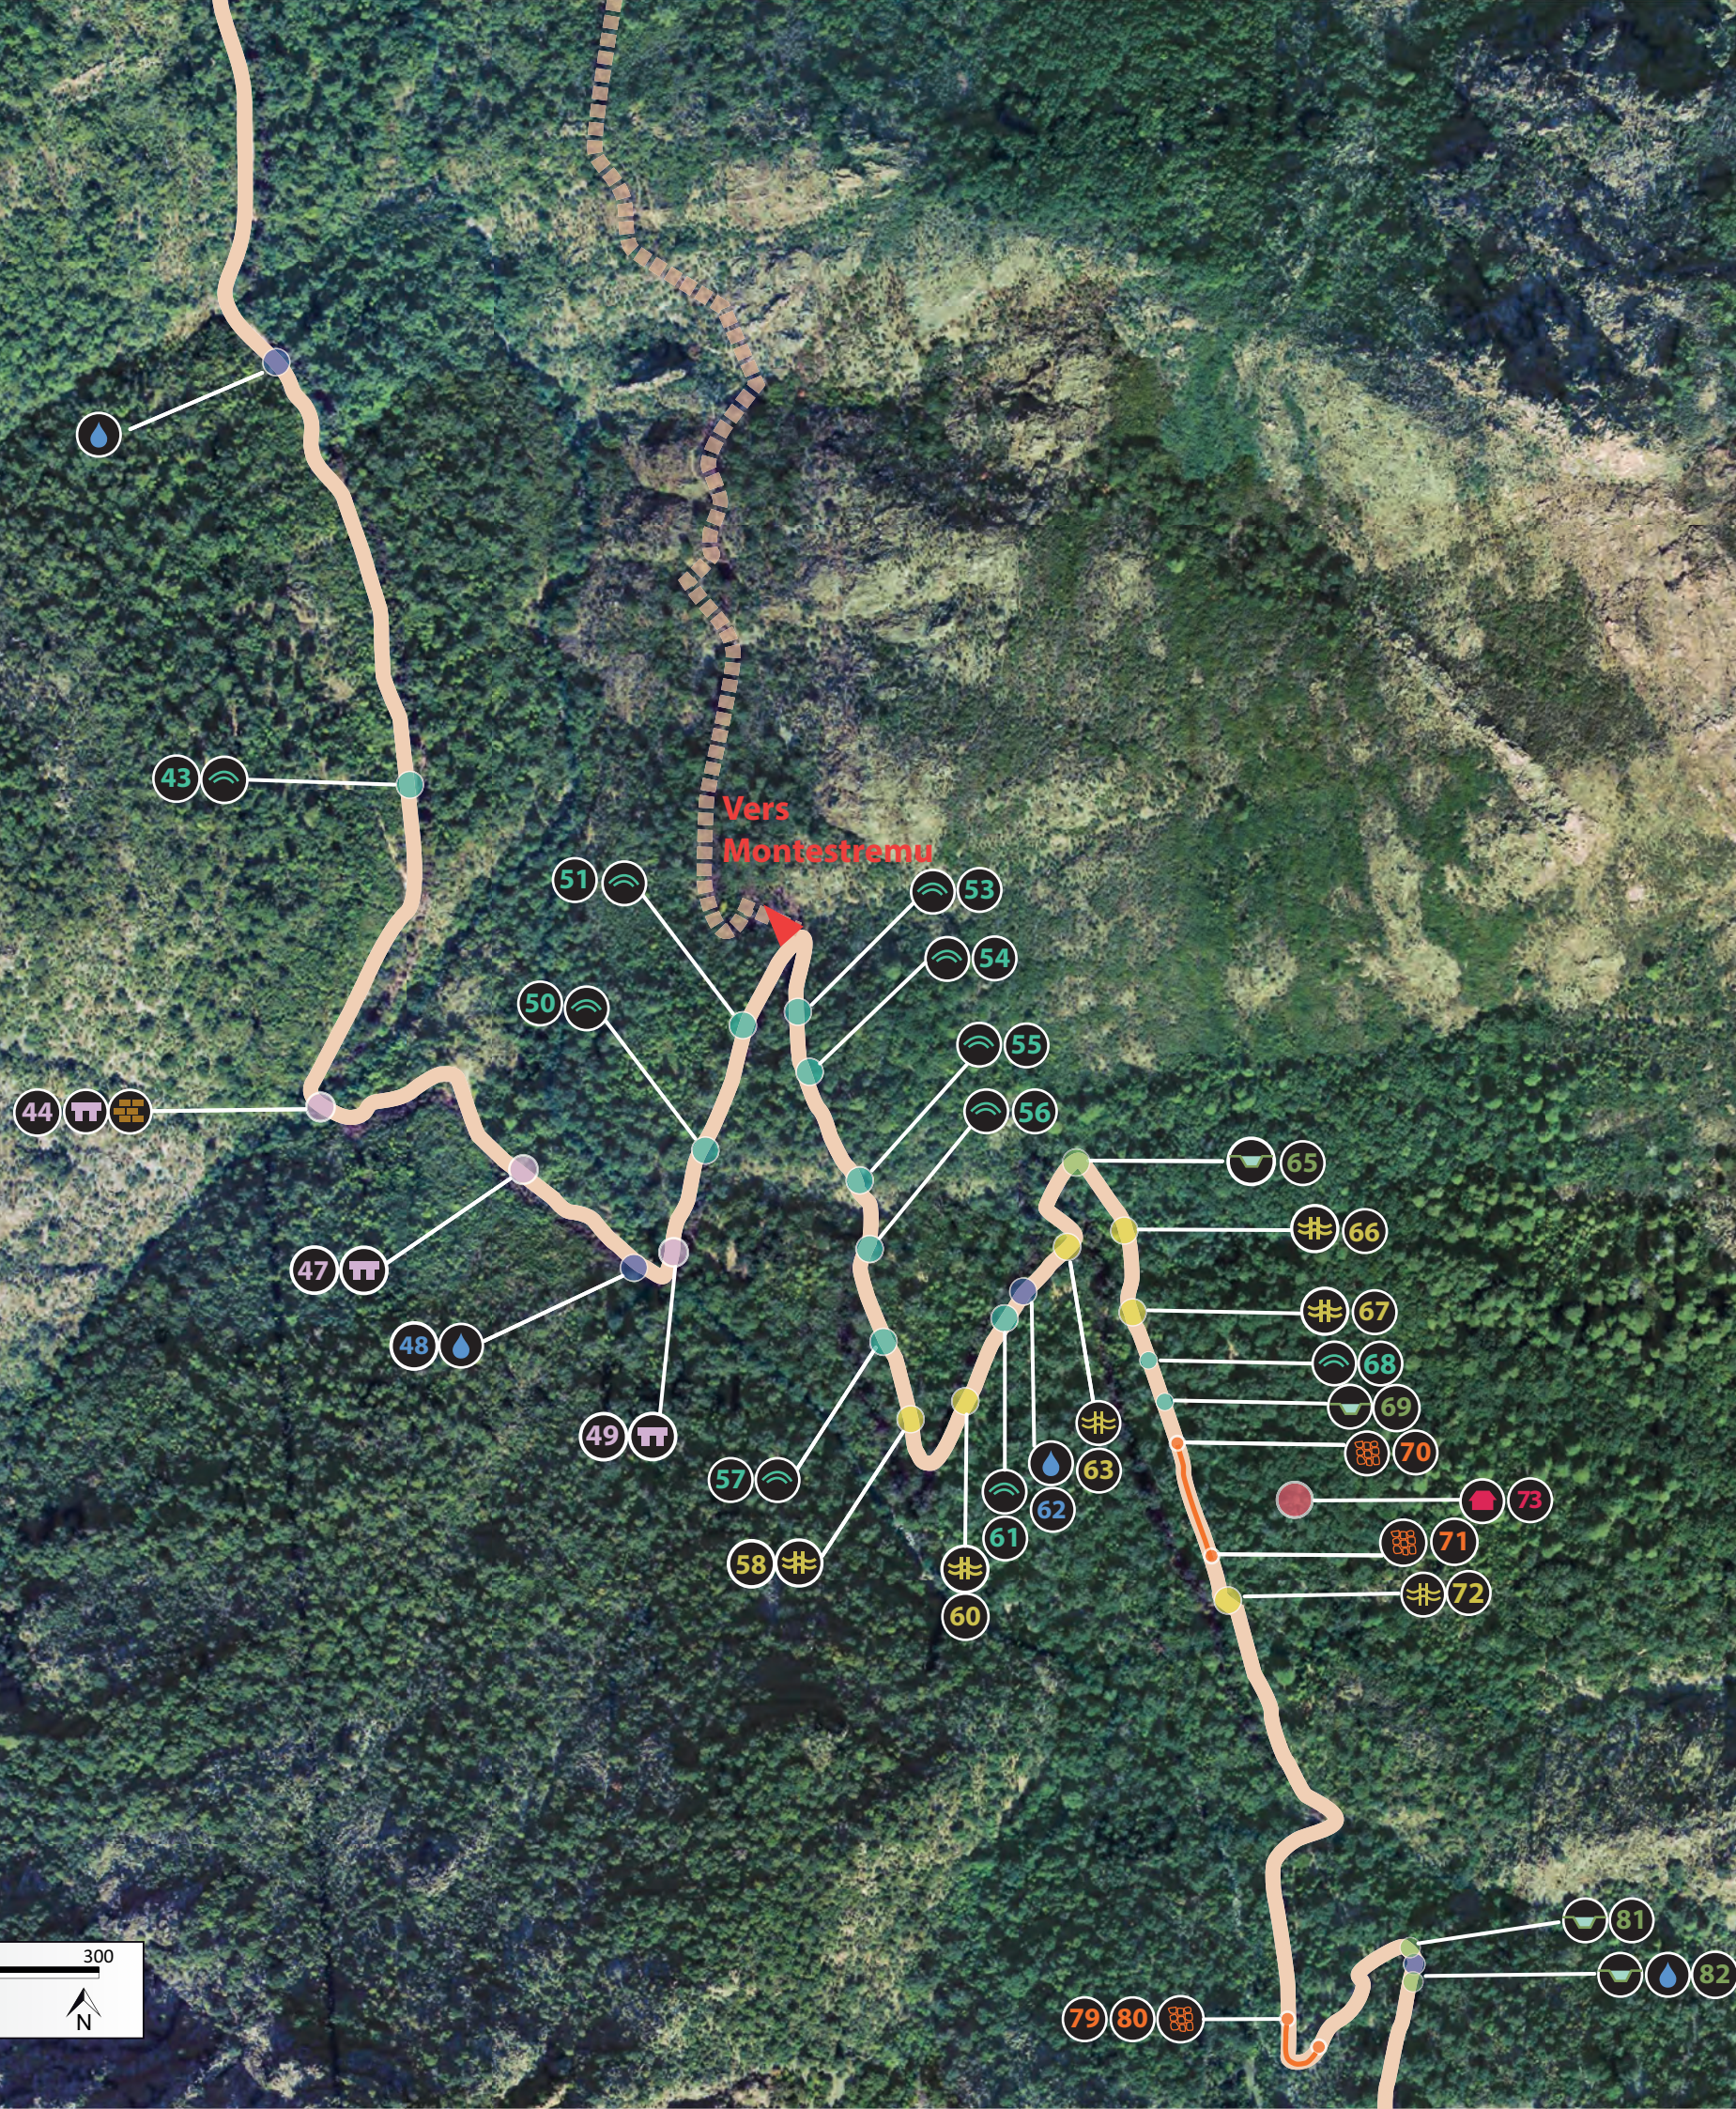

CAPRUNALE - séquence 3
Localisation des principaux ouvrages

 - Fontaine ou Source
- Pont
- Fossé bordier
- Radier
- Aqueduc dalle ou Ponceau
- Mur de soutènement
- Passage sous la roche
- Empierrement sur la route
- Borne
- Élément bâti
- 95 Évènement ponctuel
- 44 Localisation prise de vues



0 100 200 300
mètres

N

virage creusé

2 traversées d'eau

lacet recoupé +
éboulis instables

chablis de chêne vert

79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 94 95 96 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170



Photo n° 32

Dénomination : Muret aval

Alt : 325 m

Description : Départ (aval) du muret (ouvrage maçonné en pierres jointoyées et couronnement de grosses pierres taillées)



Photo n° 35

Dénomination : Muret

Alt : 337 m

Description : Muret (ouvrage maçonné en pierres jointoyées et couronnement de grosses pierres taillées)



Photo n° 38

Dénomination : Mur de soutènement aval

Alt : 339 m

Description : soutènement sur un linéaire important



Photo n° 40

Dénomination : Couvent Santa Maria en ruine

Alt : 360 m

Description : Couvent datant de 1230 et abandonné au 15ème siècle.



Photo n° 34

Dénomination : Muret aval

Alt : 328 m

Description : Extrémité amont de muret



Photo n° 37

Dénomination : Muret et aqueduc

Alt : 329 m

Description : Extrémité du muret ; 25 m de manque et écoulement en bout du mur : aqueduc L=1m et h=2m



Photo n° 39

Dénomination : Mur de soutènement aval

Alt : 344 m

Description : Mur-talus ou talus maçonné de soutènement avec un fruit très important



Photo n° 42

Dénomination : Pont et muret

Alt : 436 m

Description : Pont sur arche en plein cintre dont l'élargissement est soutenu par une poutrelle en béton ; ouvrage maçonné en pierres jointoyées ;





Photo n° 42a
Dénomination : Source
Alt : m
Description : à compléter
Préconisations : à compléter



Photos n° 44
Dénomination : Pont du ruisseau de Campottoli Rossi
Alt : 488m-489 m
Description : Plein cintre de 10 m et pont bordé de part et d'autre de deux murets, l'un comme une assise, l'autre comme un dossier.



Photo n° 48
Dénomination : Source
Alt : 509 m
Description : source captée sommairement : tuyau, pas de vasque, pas d'exutoire (évacuation sur le sentier)
Préconisations : aménagement à prévoir.



Photo n° 50
Dénomination : Ponceau
Alt : 511 m
Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées ; (L : 2 m ; H : 1,50 m env.)
Préconisations : curage d'entretien à prévoir



Photo n° 43
Dénomination : Aqueduc
Alt : 473 m
Description : aqueduc dalle
Préconisations : aqueduc à réparer et curer



Photo n° 47
Dénomination : Pont
Alt : 508 m
Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées dimensions : à compléter



Photo n° 49
Dénomination : Pont de Tassi (ponceau d'Omita)
Alt : 509 m
Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées ; la partie supérieure a été emportée (on voit dans la vignette un départ d'arche) et remplacée par un tablier en bois sur IPN (L : 5 m ; H : 5 m env.)
Préconisations : L'ensemble fait un peu "bricolé" et le platelage est en mauvais état ; un "rafraîchissement" semble nécessaire d'autant que ce pont correspond quasiment au point (à un point) de départ du sentier.



Photo n° 51
Dénomination : Aqueduc dalle
Alt : 517 m
Description : à compléter
Préconisations : aqueduc à nettoyer en amont



Photo n° 53

Dénomination : Aqueduc dalle

Alt : 539 m

Description : ouvrage maçonné en pierres sèches
appareillage cyclopéen

Préconisations : curage amont à prévoir



Photo n° 55

Dénomination : Ponceau

Alt : 557 m

Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées ;
(L : 2 m ; H : 2 m env.)

Préconisations : Une pierre de couronnement à repla-
cer



Photo n° 57

Dénomination : Ponceau

Alt : 580 m

Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées

Préconisations :



Photo n° 60

Dénomination : Radier

Alt : 594 m

Description : Tablier en U évasé avec grandes pierres
de rives

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 54

Dénomination : aqueduc dalle

Alt : 552 m

Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées.

Préconisations : Curage amont et petite réparation à
prévoir



Photo n° 56

Dénomination : Ponceau

Alt : 563 m

Description : ouvrage maçonné en pierres jointoyées ;
L : 2 m ; H : 1 m



Photo n° 58

Dénomination : Radier

Alt : 580 m

Description : ouvrage en pierres sèches

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 61

Dénomination : Aqueduc dalle

Alt : 602 m

Description : aqueduc de petites dimensions : 40x50

Préconisations : curage amont et entretien courant





Photo n° 62



Dénomination : Source

Alt : 604 m

Description : source aménagée ou captée sommairement : pas de vasque, pas d'exutoire (évacuation sur le sentier)

Préconisations : curage et aménagement à prévoir



Photo n° 65



Dénomination : Fossé bordier

Alt : 622 à 632 m

Description : fossé en U avec bordures empierrées

Préconisations : à curer sur sa longueur



Photo n° 67



Dénomination : Radier

Alt : 644 m

Description : très bel ouvrage dallé, Tablier avec grandes pierres de rives, épaulé par un mur de soutènement à fruit prononcé

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 69



Dénomination : Fossé bordier

Alt : 653 m

Description : fossé en U avec bordures empierrées

Préconisations : à curer sur sa longueur



Photo n° 63



Dénomination : Radier

Alt : 612 m

Description : ouvrage dallé soigné, rives pavées

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 66



Dénomination : Radier

Alt : 632 m

Description : Tablier avec grandes pierres de rives

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 68



Dénomination : Aqueduc à dalles ajourées

Alt : 653 m

Description : Aqueduc formant bouche d'engouffrement

Préconisations : entretien courant



Photo n° 70






Dénomination : Empierrement de la chaussée

Alt : 670 à 673 m

Description : pavage réalisé en ricciata

Préconisations : blocage du bas qui a tendance à s'effriter + épierrage d'entretien à prévoir

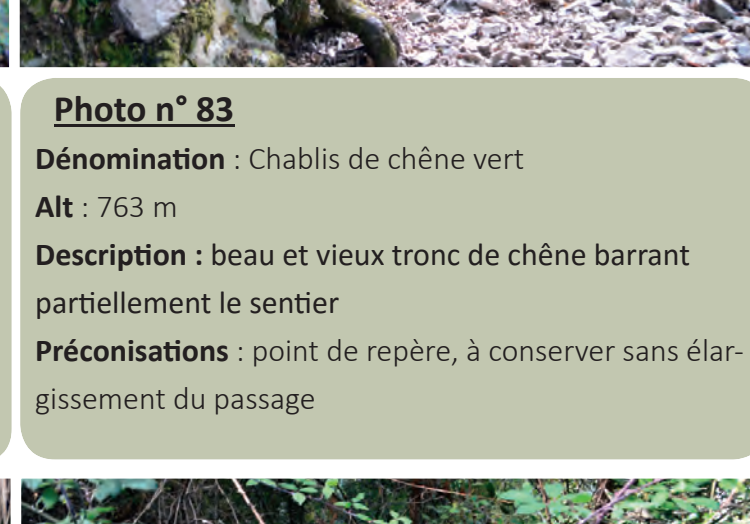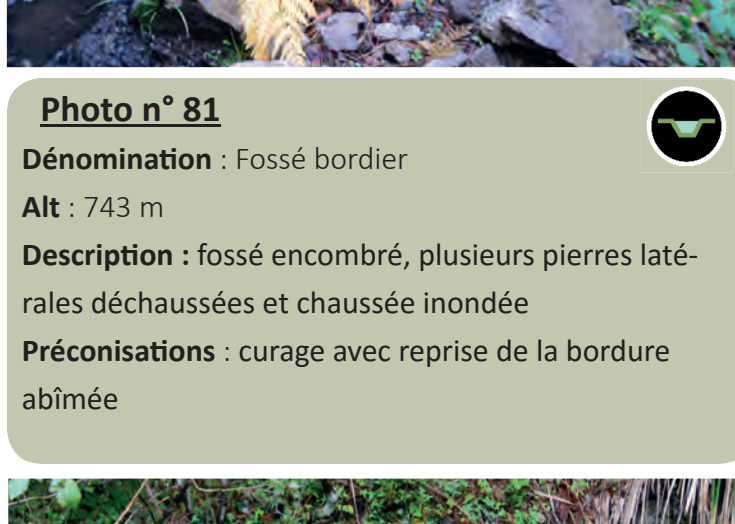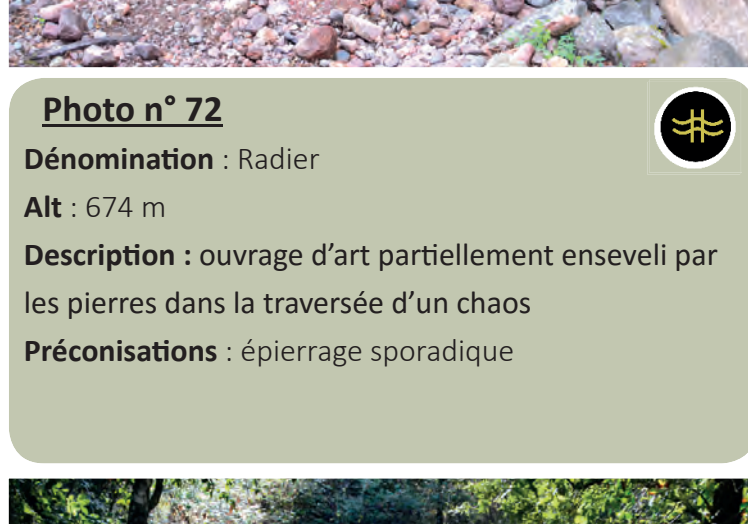

Photos n° 73

Dénomination : Maison cantonnière d'Omita

Alt : 700m

Description : maison en ruine, constituée de 2 pièces, destinée à accueillir une équipe de 6 cantonniers (source à proximité)

Préconisations : Dégagement des abords et suppression de la végétation dans la ruine

Photo n° 79-80

Dénomination: Empierrement de la chaussée

Alt : 722 à 723 m

Description : passage pavé de ricciata dans le lacet n° 4

Préconisations : épierrage d'entretien à prévoir

Photo n° 82

Dénomination : Source

Alt : 747 m

Description : source avec vasque et évacuation sur le sentier

Préconisations : vasque à conforter, exutoire à créer

Photo n° 84

Dénomination : Source

Alt : 777 m

Description : source non captée : pas d'exutoire (évacuation sur le sentier)

Préconisations : aménagement à prévoir (éventuellement création d'une vasque, au minimum un exutoire en traversée du sentier)



Photo n° 85

Dénomination : Source (à vérifier)

Alt : 779 m

Description : à compléter

Préconisations : à compléter



Photo n° 87

Dénomination: Empierrement de la chaussée

Alt : 789 m

Description : pavage réalisé en ricciata avec bordure de renvoi d'eau vers le fossé

Préconisations : blocage des rives là où elles ont tendance à s'effriter. épierrage sporadique

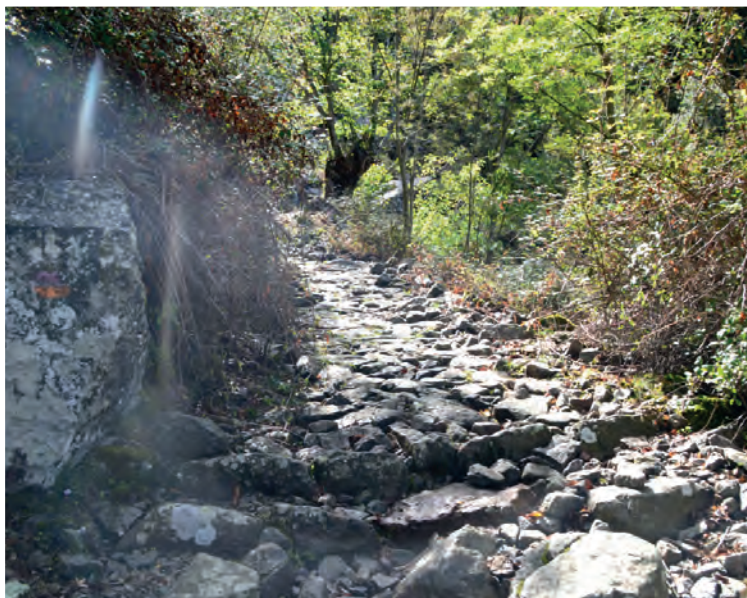


Photo n° 86

Dénomination : Empierrement de la chaussée

Alt : 788 m

Description : pavage réalisé en ricciata. Point où la largeur de la route passe de 3 m à 2m

Préconisations : blocage de l'extrémité basse qui a tendance à s'effriter. épierrage sporadique



Photo n° 90

Dénomination : Borne n°1

Alt : 805 m

Description : borne kilométrique n°23 (depuis Galeria). Borne en pierre gravée.

Préconisations : assurer son maintien et sa visibilité



Photo n° 91

Dénomination : Radier

Alt : 805 m

Description : à compléter

Préconisations : à compléter



Photo n° 91b

Dénomination : Empierrement de la chaussée

Alt : 805 m

Description : pavage réparé au ciment (réparation qui ne tient pas dans le temps) réparation non durable

Préconisations : reprise et entretien de l'ouvrage avec la technique initiale de pierres sèches (ricciata)



Photos n° 92 - 93

Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 810 m - 818 m

Description : Début de murs amont en maçonnerie de pierres sèches h= 2m à 810 m ; Partie ponctuelle abîmée sur 1ml ; h = 0,5m

Préconisations : Remontage



Photo n° 94

Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 829 m

Description : départ du mur amont dans le lacet





Photo n° 95

Dénomination: Lacet n°7

Alt : 834 m

Description : éboulis ayant modifié le tracé initial

Préconisations : rétablir le lacet et évacuer les pierres d'éboulis et la végétation



Photo n° 102

Dénomination : Muret amont

Alt : 892 m

Description : Mur amont en maçonnerie de pierres sèches ; début muret h= 1,20m

Préconisations : Léger épierrage du dessus du mur



Photo n° 105

Dénomination : Empierrement de la chaussée

Alt : 929 m

Description : dallage ponctuel qui se défait sur 2ml

Préconisations : Reprise du blocage de rive



Photo n° 107

Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 948 m

Description : mur en maçonnerie de pierres sèches



Photo n° 96

Dénomination : Muret en face d'éboulis

Alt : 851 m

Description : Mur amont en maçonnerie de pierres sèches

Préconisations : Parties abîmées à restaurer



Photo n° 104

Dénomination : Empierrement de la chaussée

Alt : 918 m

Description : début de dallage qui se défait sur 8ml

Préconisations : Reprise du blocage de rive



Photo n° 106

Dénomination : Traversées d'eau

Alt : 945m

Description : Passage d'eau sur gros empierrement

Préconisations : épierrage sporadique



Photo n° 108

Dénomination : Mur amont

Alt : 949 m

Description : effondrement du mur en maçonnerie de pierres sèches sur 5ml

Préconisations : Dégager la coulée de pierres et remonter le mur de pierres sèches





Photo n° 109



Dénomination : Source de Caprunale

Alt : 950 m

Description : source captée et aménagée avec goulotte en pierre de taille (?) et vasque cimentée

Préconisations : à restaurer : refixer la goulotte et refaire la vasque en pierre



Photo n° 113



Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 953 m

Description : muret de pierres sèches dégradé par les éboulis

Préconisations : épierrage et reprise du mur à l'identique



Photo n° 115



Dénomination : Mur soutènement aval

Alt : 965 m

Description : début mur aval et début d'affaissement

Préconisations : Restauration de la partie affaissée



Photo n° 118



Dénomination ouvrage : Mur de soutènement amont

Alt : 974 m

Description : éboulis sur courte distance

Préconisations : Purge des pierres d'éboulis et restauration du muret de pierres sèches



Photos n° 110 -111 -112



Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 951 m à 953 m

Description : mur dégradé par les éboulis

Préconisations : épierrage et reprise du mur de pierres sèches à l'identique



Photo n° 114



Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 965 m

Description : muret dégradé par les éboulis

Préconisations : épierrage et reprise du muret à l'identique



Photo n° 117



Dénomination ouvrage : Mur de soutènement amont

Alt : 970 m

Description : mur amont ponctuellement abîmé

Préconisations : réparation du mur et purge des pierres d'éboulis



Photo n° 119



Dénomination ouvrage : Mur de soutènement amont

Alt : 985 m

Description : mur amont ponctuellement abîmé

Préconisations : réparation du mur et purge des pierres d'éboulis



Photo n° 120



Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 994 m- 1001 m

Description : Le bas du mur est constitué de blocs de grandes dimensions

Préconisations : entretien courant



Photo n° 125



Dénomination : lacet n°14 avec couronnement

Alt : 1025 m

Description : Mur de soutènement aval de grande hauteur, appareillage particulièrement soigné

Préconisations : A l'extrémité aval du mur, un passage d'animaux est à traiter



Photo n° 129



Dénomination : Mur de soutènement aval

Alt : 1041 m

Description : 10 ml de mur aval en état moyen

Préconisations : Purge des éboulis et confortement du couronnement



Photo n° 131



Dénomination : Mur de soutènement aval

Alt : 1 050 m

Description : mur dégradé et rétrécissement du sentier

Préconisations : réfection du mur à l'identique- réparation urgente



Photo n° 122



Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 1006 m- 1017 m

Description : début de mur amont (1006 m) puis effondrement du mur sur 8 ml (h=1,5m) et fin du mur amont (1017m). Hauteur totale mur : h = 2,5 m

Préconisations : Restaurer le linéaire effondré



Photo n° 128



Dénomination : Murs de soutènement amont et aval

Alt : 1036 m

Description : fin de mur de soutènement amont et début mur aval effondré sur 5ml

Préconisations : Restauration de la partie abîmée



Photo n° 130



Dénomination : Mur de soutènement aval + empièchement sur chaussée

Alt : 1047 m

Description : début de mur aval et empièchement sur chaussée en bon état

Préconisations : Purge des pierres d'éboulis



Photo n° 134



Dénomination : Mur soutènement aval

Alt : 1069 m

Description : Début de mur soutènement aval

Préconisations : Dans un creux : passage d'eau et sentier à conforter



Photo n° 137

Dénomination : Mur de soutènement aval

Alt : 1 083 m

Description : mur dégradé et rétrécissement du sentier

Préconisations : réfection du mur à l'identique



Photo n° 142

Dénomination : mur de soutènement amont

OU roche + éboulement mur aval de la photo 144

Alt : 1 118 m

Description : Ce mur amont éboulé de cette photo 142 correspond au mur aval de la photo 144

Préconisations : purge des éboulis et réfection du mur



Photo n° 145

Dénomination : Eboulis sur sentier

Alt : 1 129 m

Description : récente chute de blocs, errodage de roche

Préconisations : enlèvement des pierres d'éboulis



Photo n° 158

Dénomination : Passage sous roche

Alt : 1 182 m

Description : Passage creusé dans la roche avec mur de soutènement aval et pierre de couronnement

Préconisations : Veiller à l'entretien de ce passage remarquable de la route qui illustre les efforts consentis pour son ouverture



Photo n° 140

Dénomination : Mur de soutènement amont

Alt : 1 106 m

Description : mur dégradé par les éboulis et passage d'animaux

Préconisations : réparation et purge de l'éboulis



Photo n° 144

Dénomination : Effondrement mur de soutènement aval

Alt : 1 123 m

Description : mur aval ponctuellement effondré, provoquant un net rétrécissement du sentier

Préconisations : réparation du mur à l'identique



Photo n° 147

Dénomination : Mur de soutènement aval dans le lacet n° 16

Alt : 1 139 m

Description : mur effondré

Préconisations : réfection à l'identique du mur :
- URGENCE - Si rien n'est fait le sentier risque d'être coupé, évolution constatée cet automne.





Photo n° 159



Dénomination : Aqueduc dalle

Alt : 1 173 m

Description : Ouvrage très encombré

Préconisations : Curage de l'avaloir amont et de l'aqueduc en lui-même à réaliser : URGENT



Photo n° 163



Dénomination : Aqueduc dalle

Alt : 1 192 m

Description : Ouvrage réalisé en pierres sèches. La tête de l'aqueduc est abîmée (pierres disjointes et déplacées) et très encombré

Préconisations : Tête d'aqueduc à reprendre et à curer



Photo n° 166



Dénomination : Borne

Alt : 1 306 m

Description : Borne kilométrique n°26 (depuis Galeria). Borne en pierre gravée.

Préconisations : assurer son maintien et sa visibilité



Photo n° 169



Dénomination : radier

Alt : 1 318 m

Description : Un filet d'eau peu abondant traverse le sentier sur une sorte de "passage à gué" dallé

Préconisations : épierrage d'entretien courant



Photo n° 160



Dénomination : Avaloir et aqueduc dalle

Alt : 1 178 m

Description : Ouvrage réalisé en pierres sèches et belles dalles de tête d'ouvrage. Des blocs encombrant l'amont de l'avaloir

Préconisations : Prévoir l'épierrage des abords



Photo n° 164



Dénomination : Source de Caprunale

Alt : 1 219 m

Description : Résurgence d'eau dans le talus amont de la route à 1,80 m au dessus du sol

Préconisations : Source à capter. Entretien à prévoir pour dégager la source d'un amas d'humus



Photo n° 166bis



Dénomination : Ancienne bergerie

Alt : 1 313 m

Description : à proximité du Col de Caprunale, clos en pierres (à chèvres) et abri. Utilisée pour la transhumance interne.



Photo n° 170



Dénomination ouvrage : Aqueduc dalle

Alt : 1 336 m

Description : avaloir amont obstrué

Préconisations : Curage à prévoir